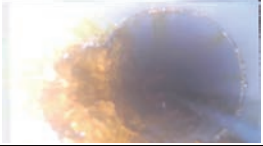
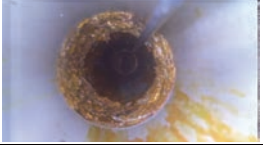


ガリレオマンション小田原 共用排水管カメラ調査

排水管状況報告カルテ

ステータス説明

C = 早急に対応が必要 **B** = 問題はあるが経過観察 **A** = 問題なし

イメージ	系統	管種別	不具合 名称	危険度 施工前	危険度 施工後	施工後 の状態	所見
	5K	横管	マスの破損	C	C	修繕が 必要	マスの破損により汚水が外部流出していますので、早急に対応が必要です。
	2K	横管	油脂による 脚部狭窄	C	A	解決済	施工によって問題が解決済です。何かしらの要因にて、他の系統よりも管内部が狭窄する速度が高い可能性があります。定期的に行う排水管洗浄の際は異常が無いか点検することを推奨します。
	7W	横管	サビの塊	C	A	解決済	施工によって問題が解決済です。何かしらの要因にて、他の系統よりも管内部が狭窄する速度が高い可能性があります。定期的に行う排水管洗浄の際は異常が無いか点検することを推奨します。
	9K	横管	卵殻による 脚部狭窄	C	A	解決済	施工によって問題が解決済です。何かしらの要因にて、他の系統よりも管内部が狭窄する速度が高い可能性があります。定期的に行う排水管洗浄の際は異常が無いか点検することを推奨します。
	1K	横管	卵殻による 脚部狭窄	C	A	解決済	施工によって問題が解決済です。何かしらの要因にて、他の系統よりも管内部が狭窄する速度が高い可能性があります。定期的に行う排水管洗浄の際は異常が無いか点検することを推奨します。
	8K	竖管	最上階継手の 経年劣化	B	B	経過観察	経年劣化による腐食が進んでおり、いずれ修繕が必要になります。現在の時点では問題が発生する可能性が低いため、劣化の進行状況を経過観察することをお勧めします。
	12K	竖管	最上階継手の 経年劣化	B	B	経過観察	経年劣化による腐食が進んでおり、いずれ修繕が必要になります。現在の時点では問題が発生する可能性が低いため、劣化の進行状況を経過観察することをお勧めします。
	4K	竖管	最上階継手の 経年劣化	B	B	経過観察	経年劣化による腐食が進んでおり、いずれ修繕が必要になります。現在の時点では問題が発生する可能性が低いため、劣化の進行状況を経過観察することをお勧めします。
	13U	竖管	最上階継手の 経年劣化	B	B	経過観察	経年劣化による腐食が進んでおり、いずれ修繕が必要になります。現在の時点では問題が発生する可能性が低いため、劣化の進行状況を経過観察することをお勧めします。
	17K	竖管	最上階継手の 経年劣化	B	B	経過観察	経年劣化による腐食が進んでおり、いずれ修繕が必要になります。現在の時点では問題が発生する可能性が低いため、劣化の進行状況を経過観察することをお勧めします。
	12K	竖管	最上階継手の 経年劣化	B	B	経過観察	経年劣化による腐食が進んでおり、いずれ修繕が必要になります。現在の時点では問題が発生する可能性が低いため、劣化の進行状況を経過観察することをお勧めします。